




POZZO DI SPINTA
PIANTA - Scala 1:50

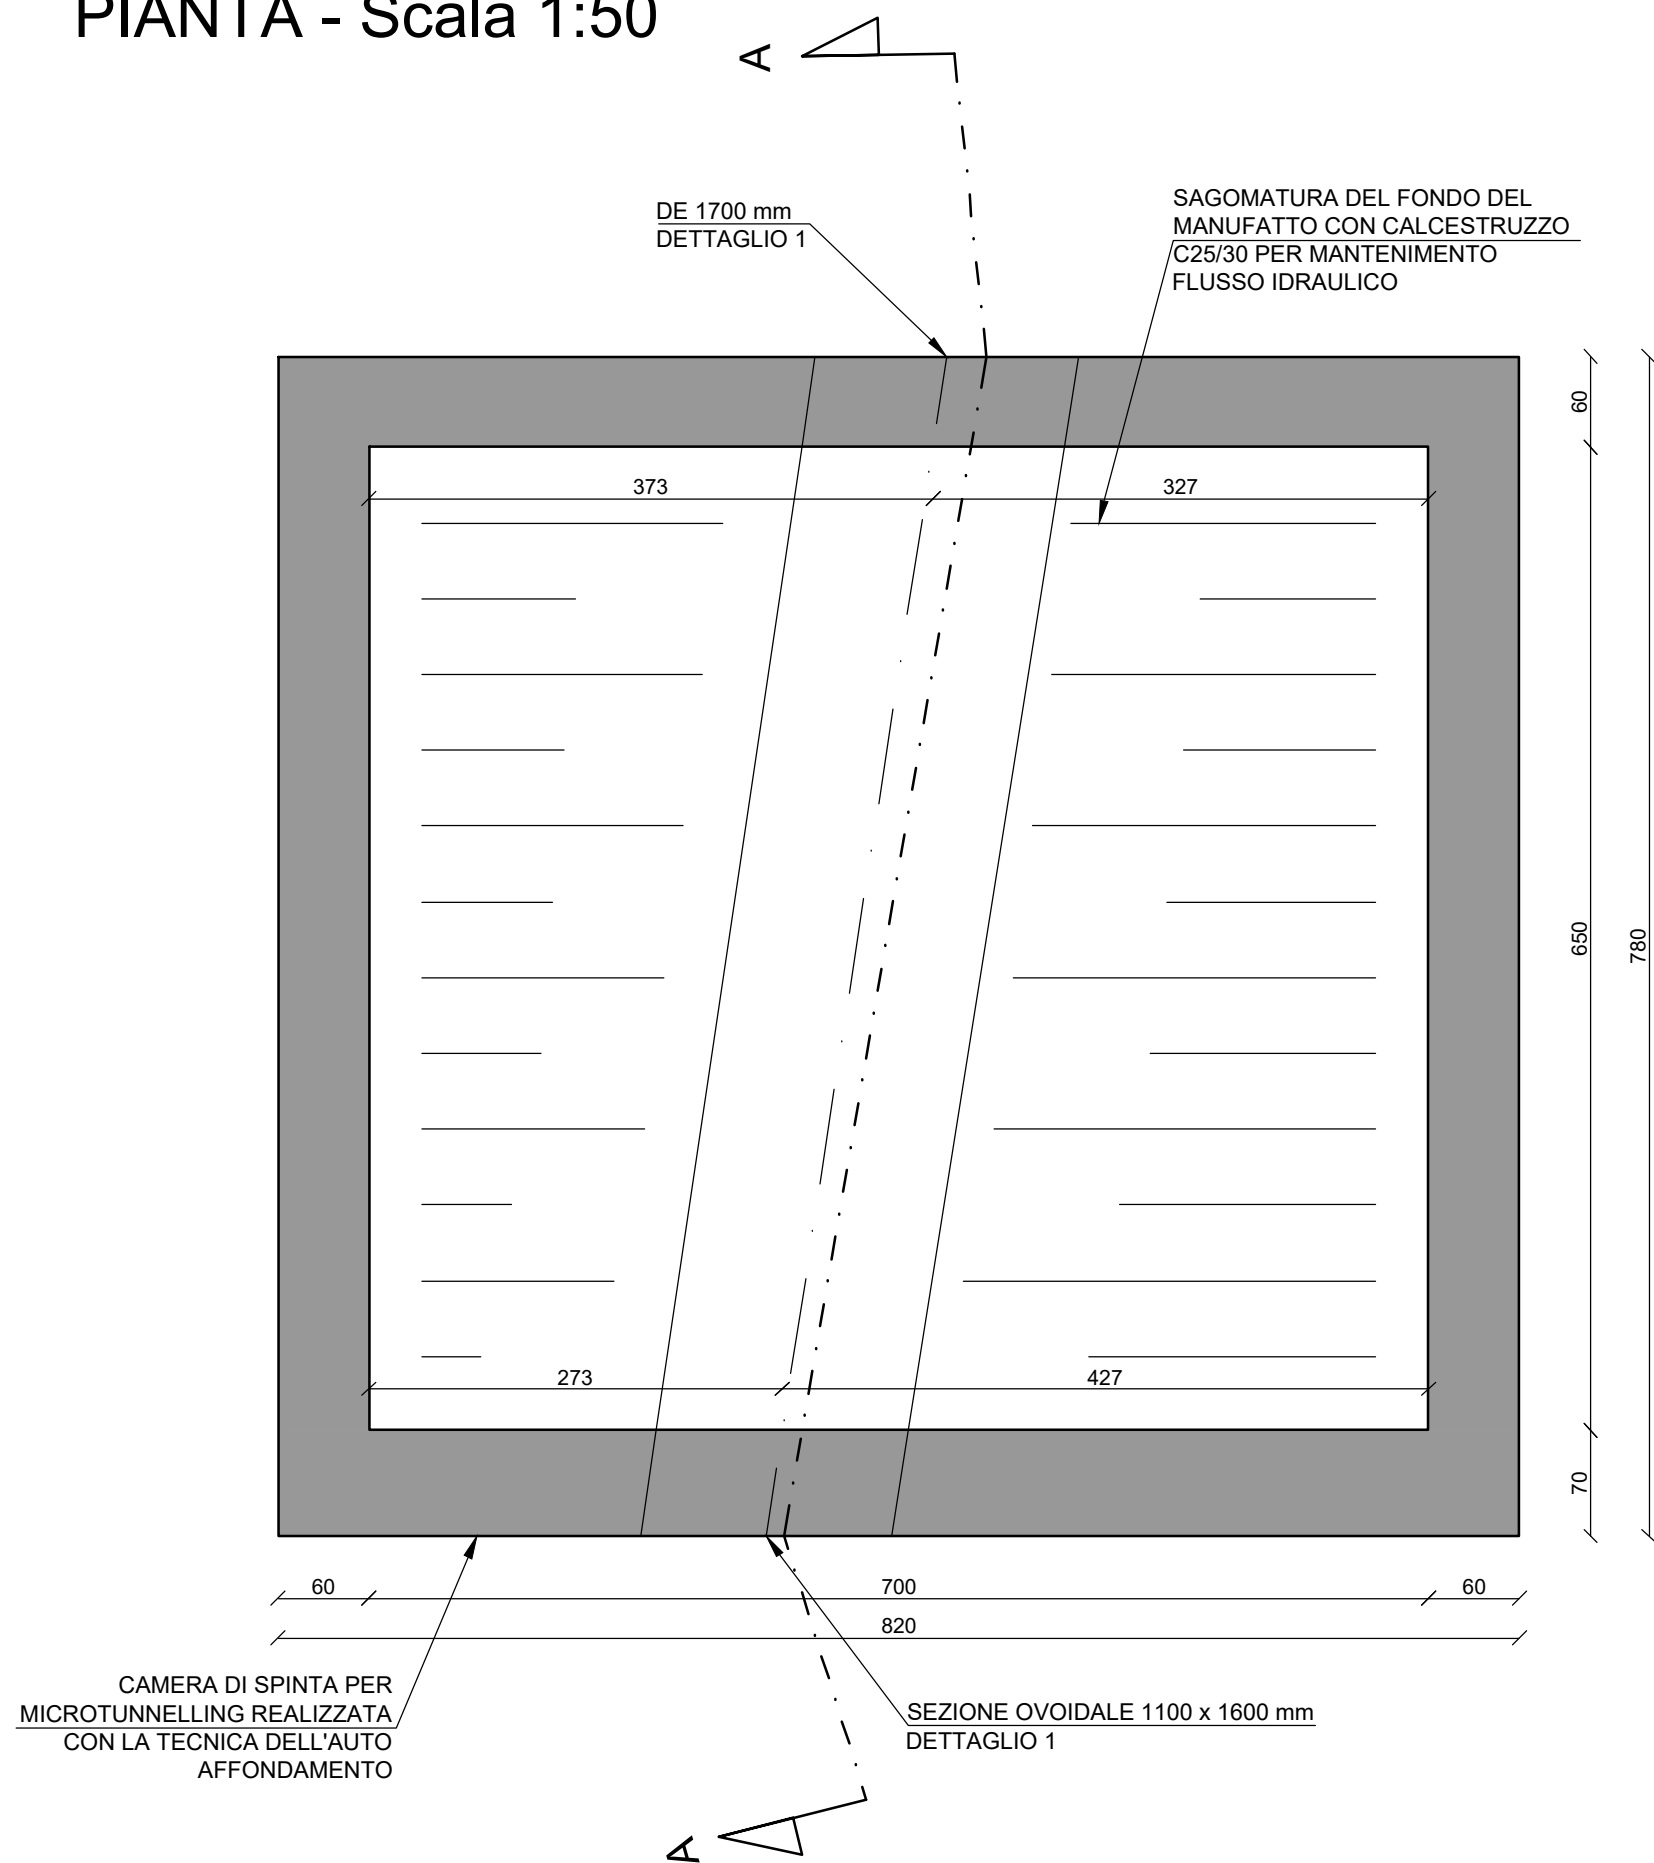


POZZO DI SPINTA
SEZIONE A-A - Scala 1:50

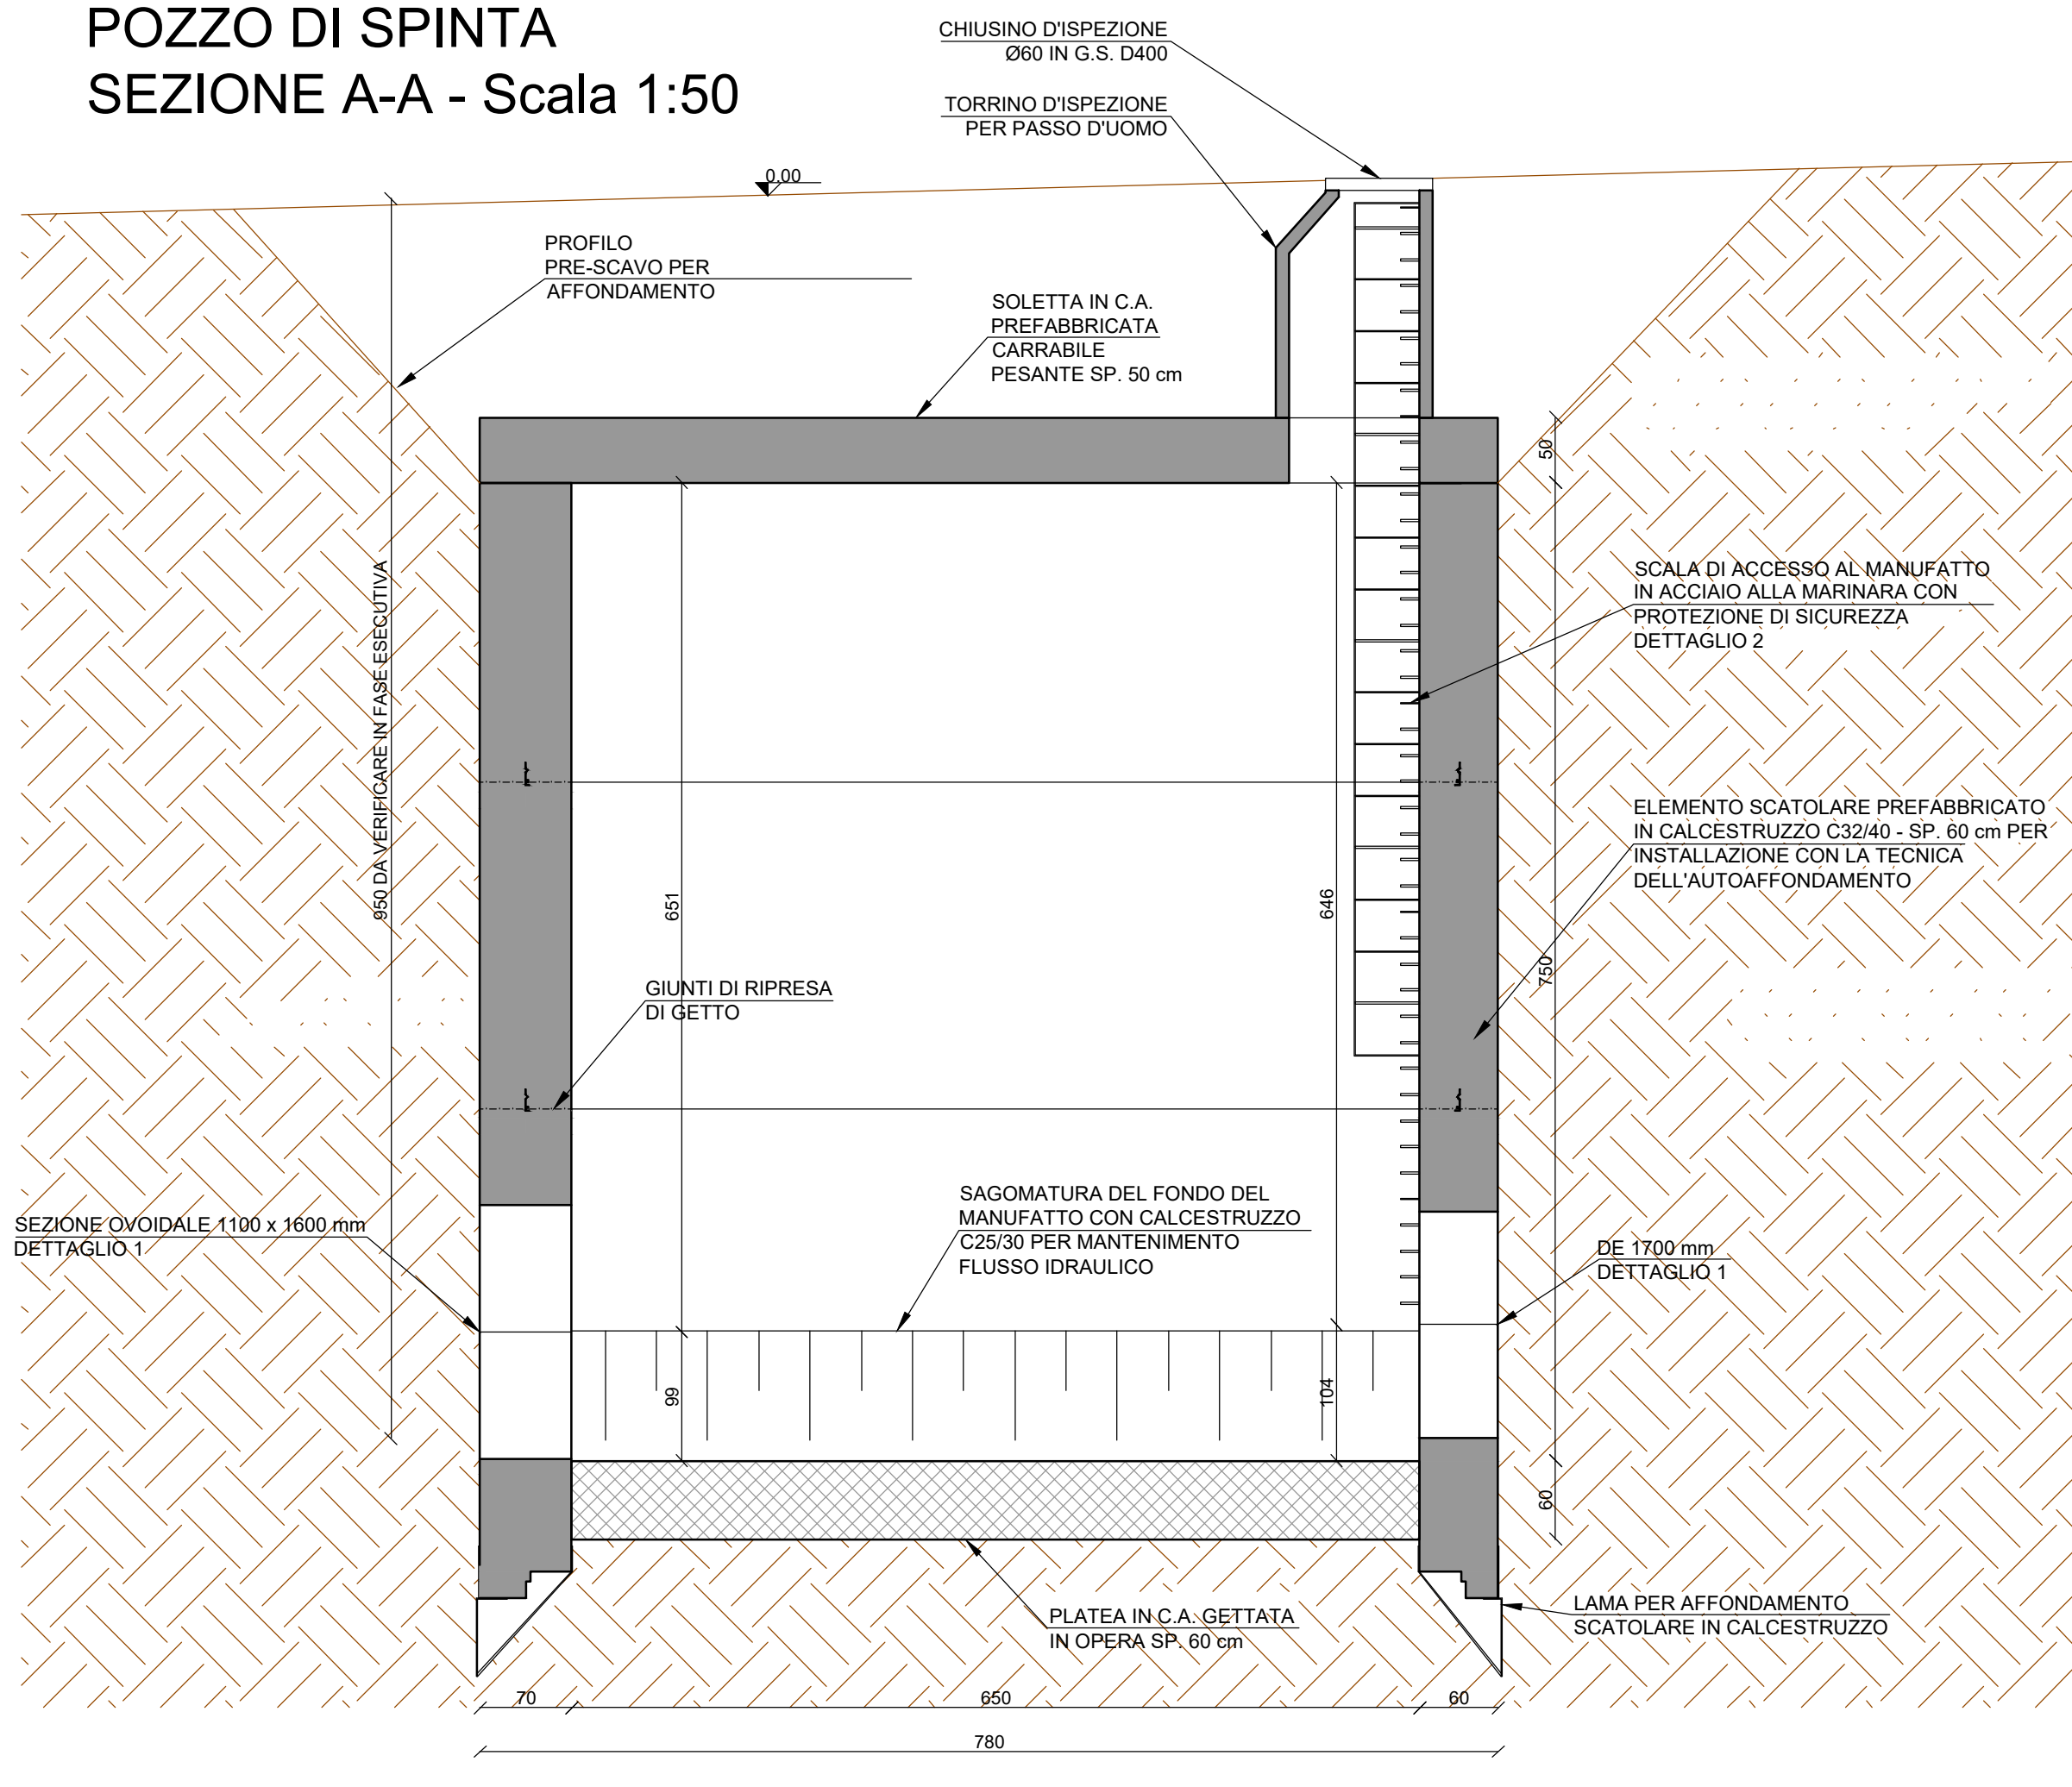


DETTAGLIO 2:
SCALA A PIOLI
Scala 1:20

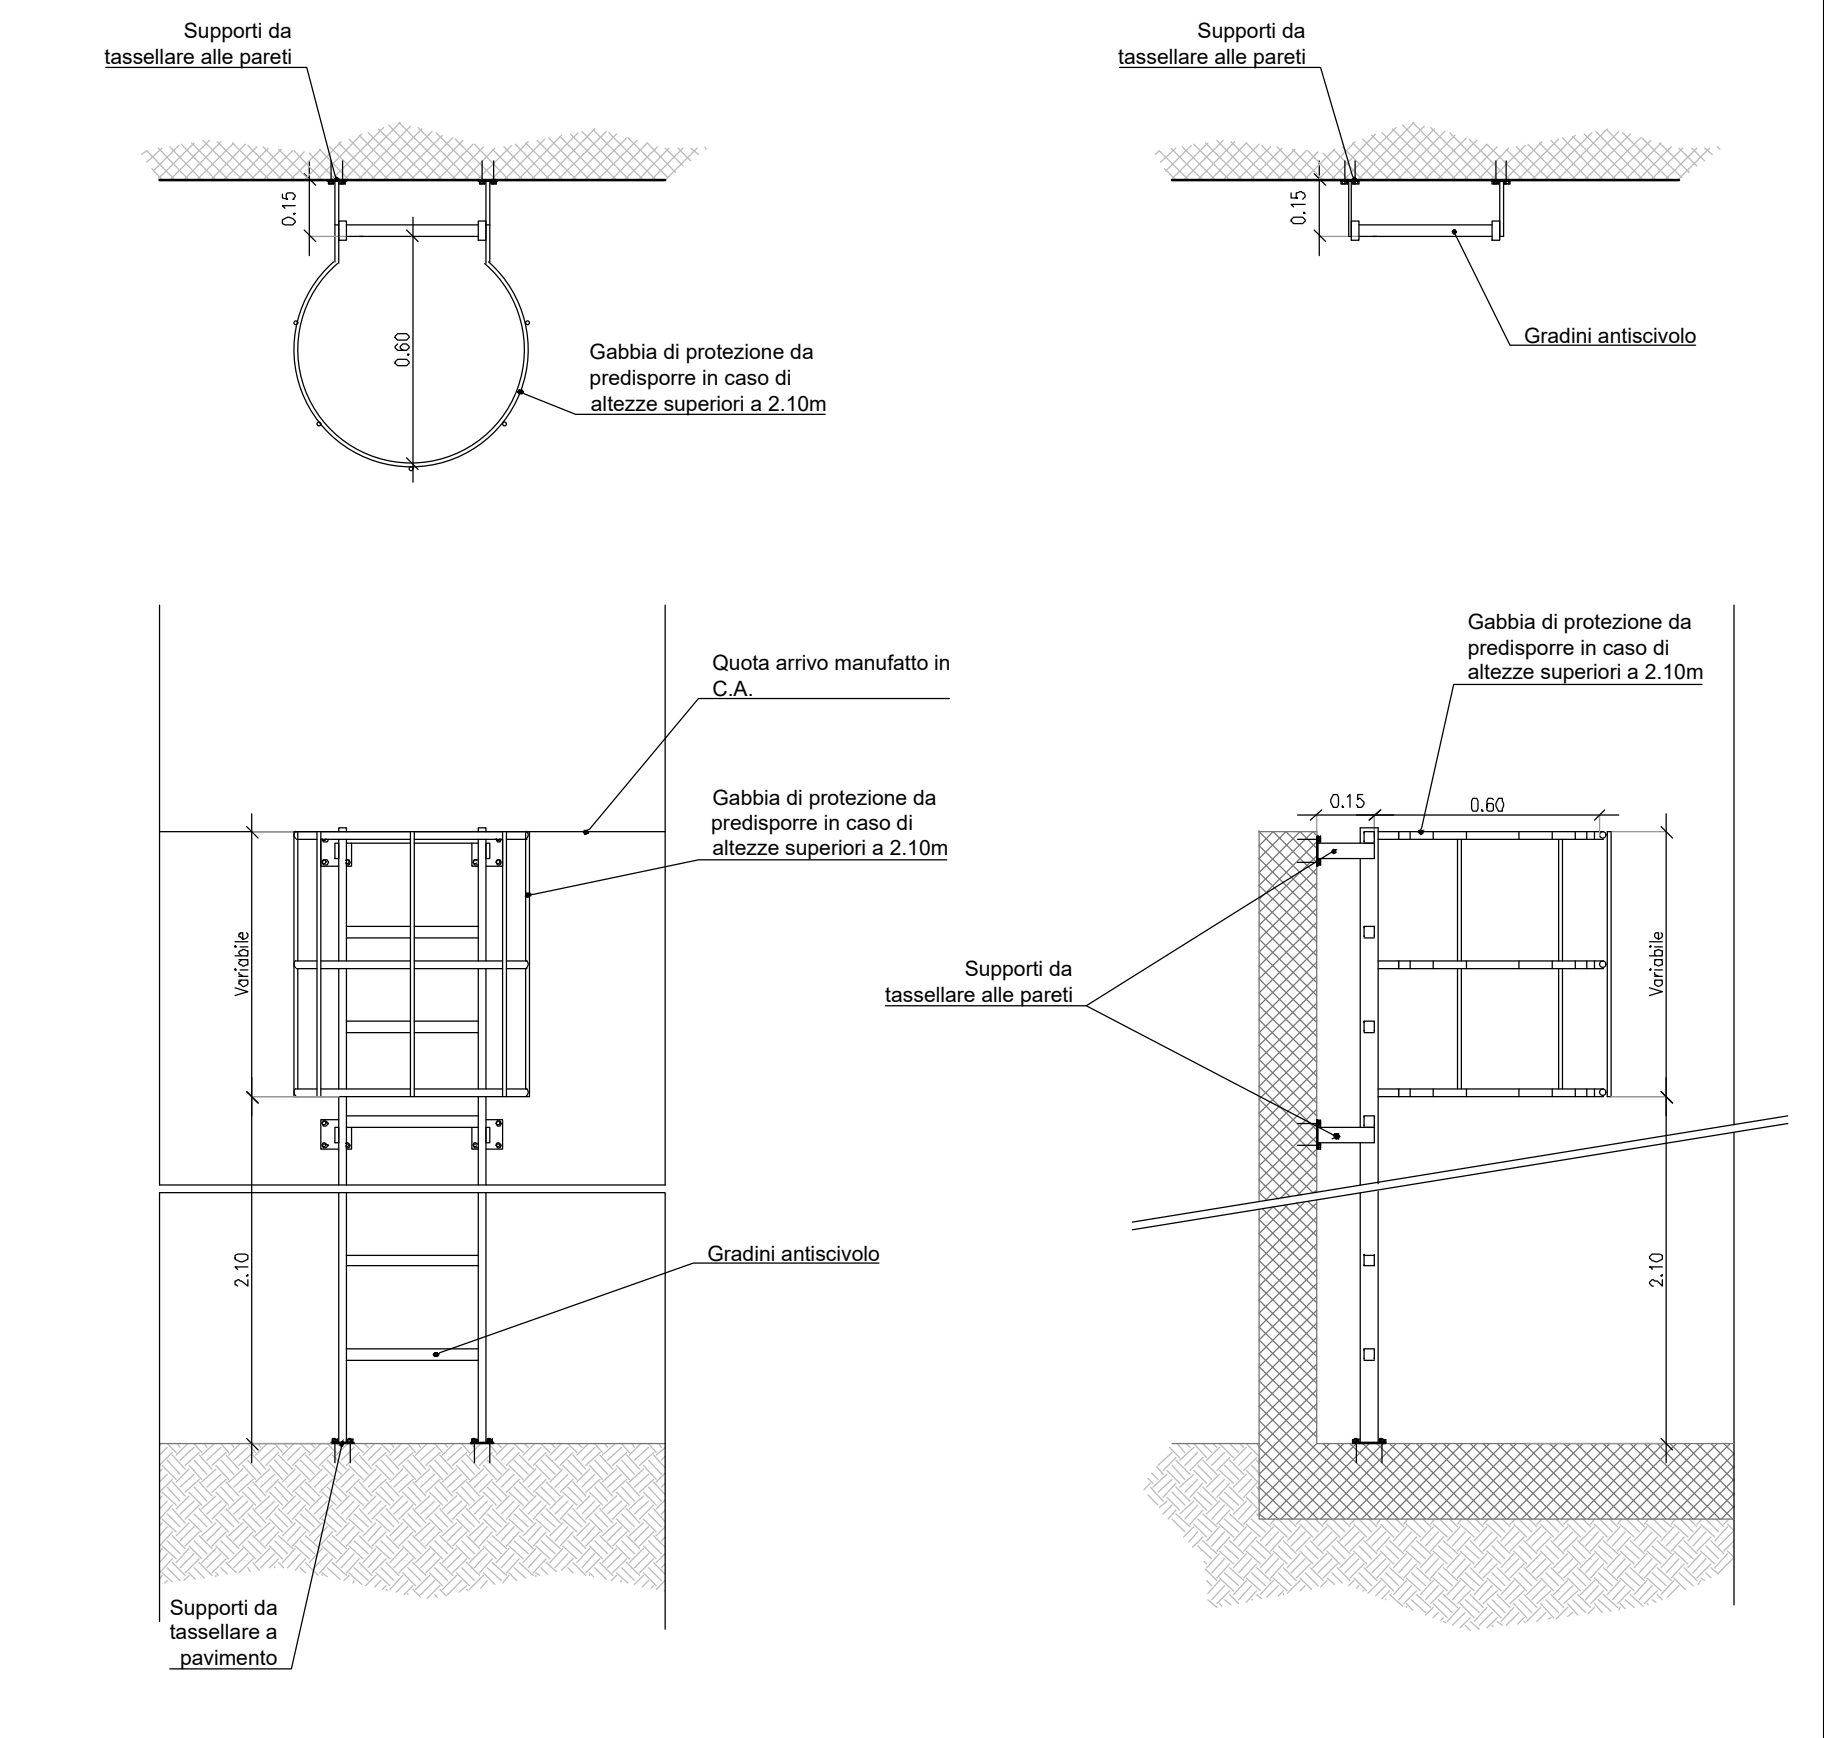


DETTAGLIO 1:
PASSAGGIO TUBI SU PARETE IN
CALCESTRUZZO ARMATO, A TENUTA
IDRAULICA
Scala 1:20

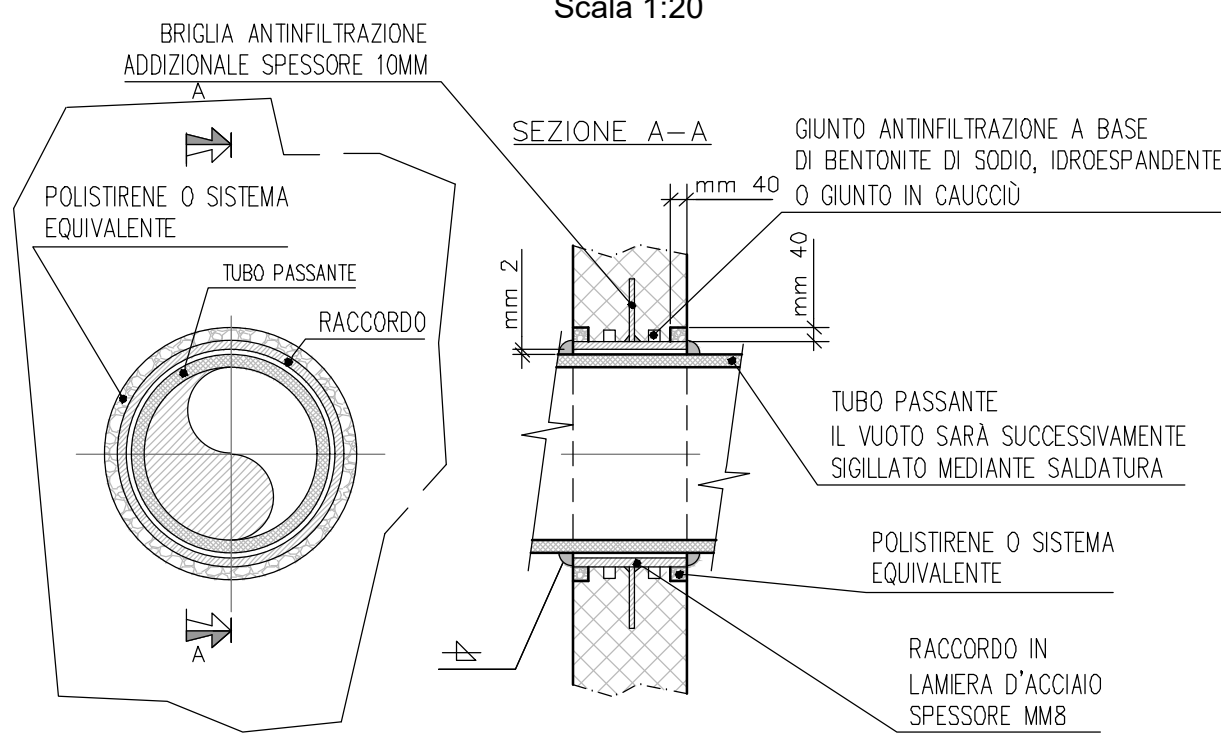

POZZO DI RICEZIONE
SEZIONE A-A - Scala 1:50

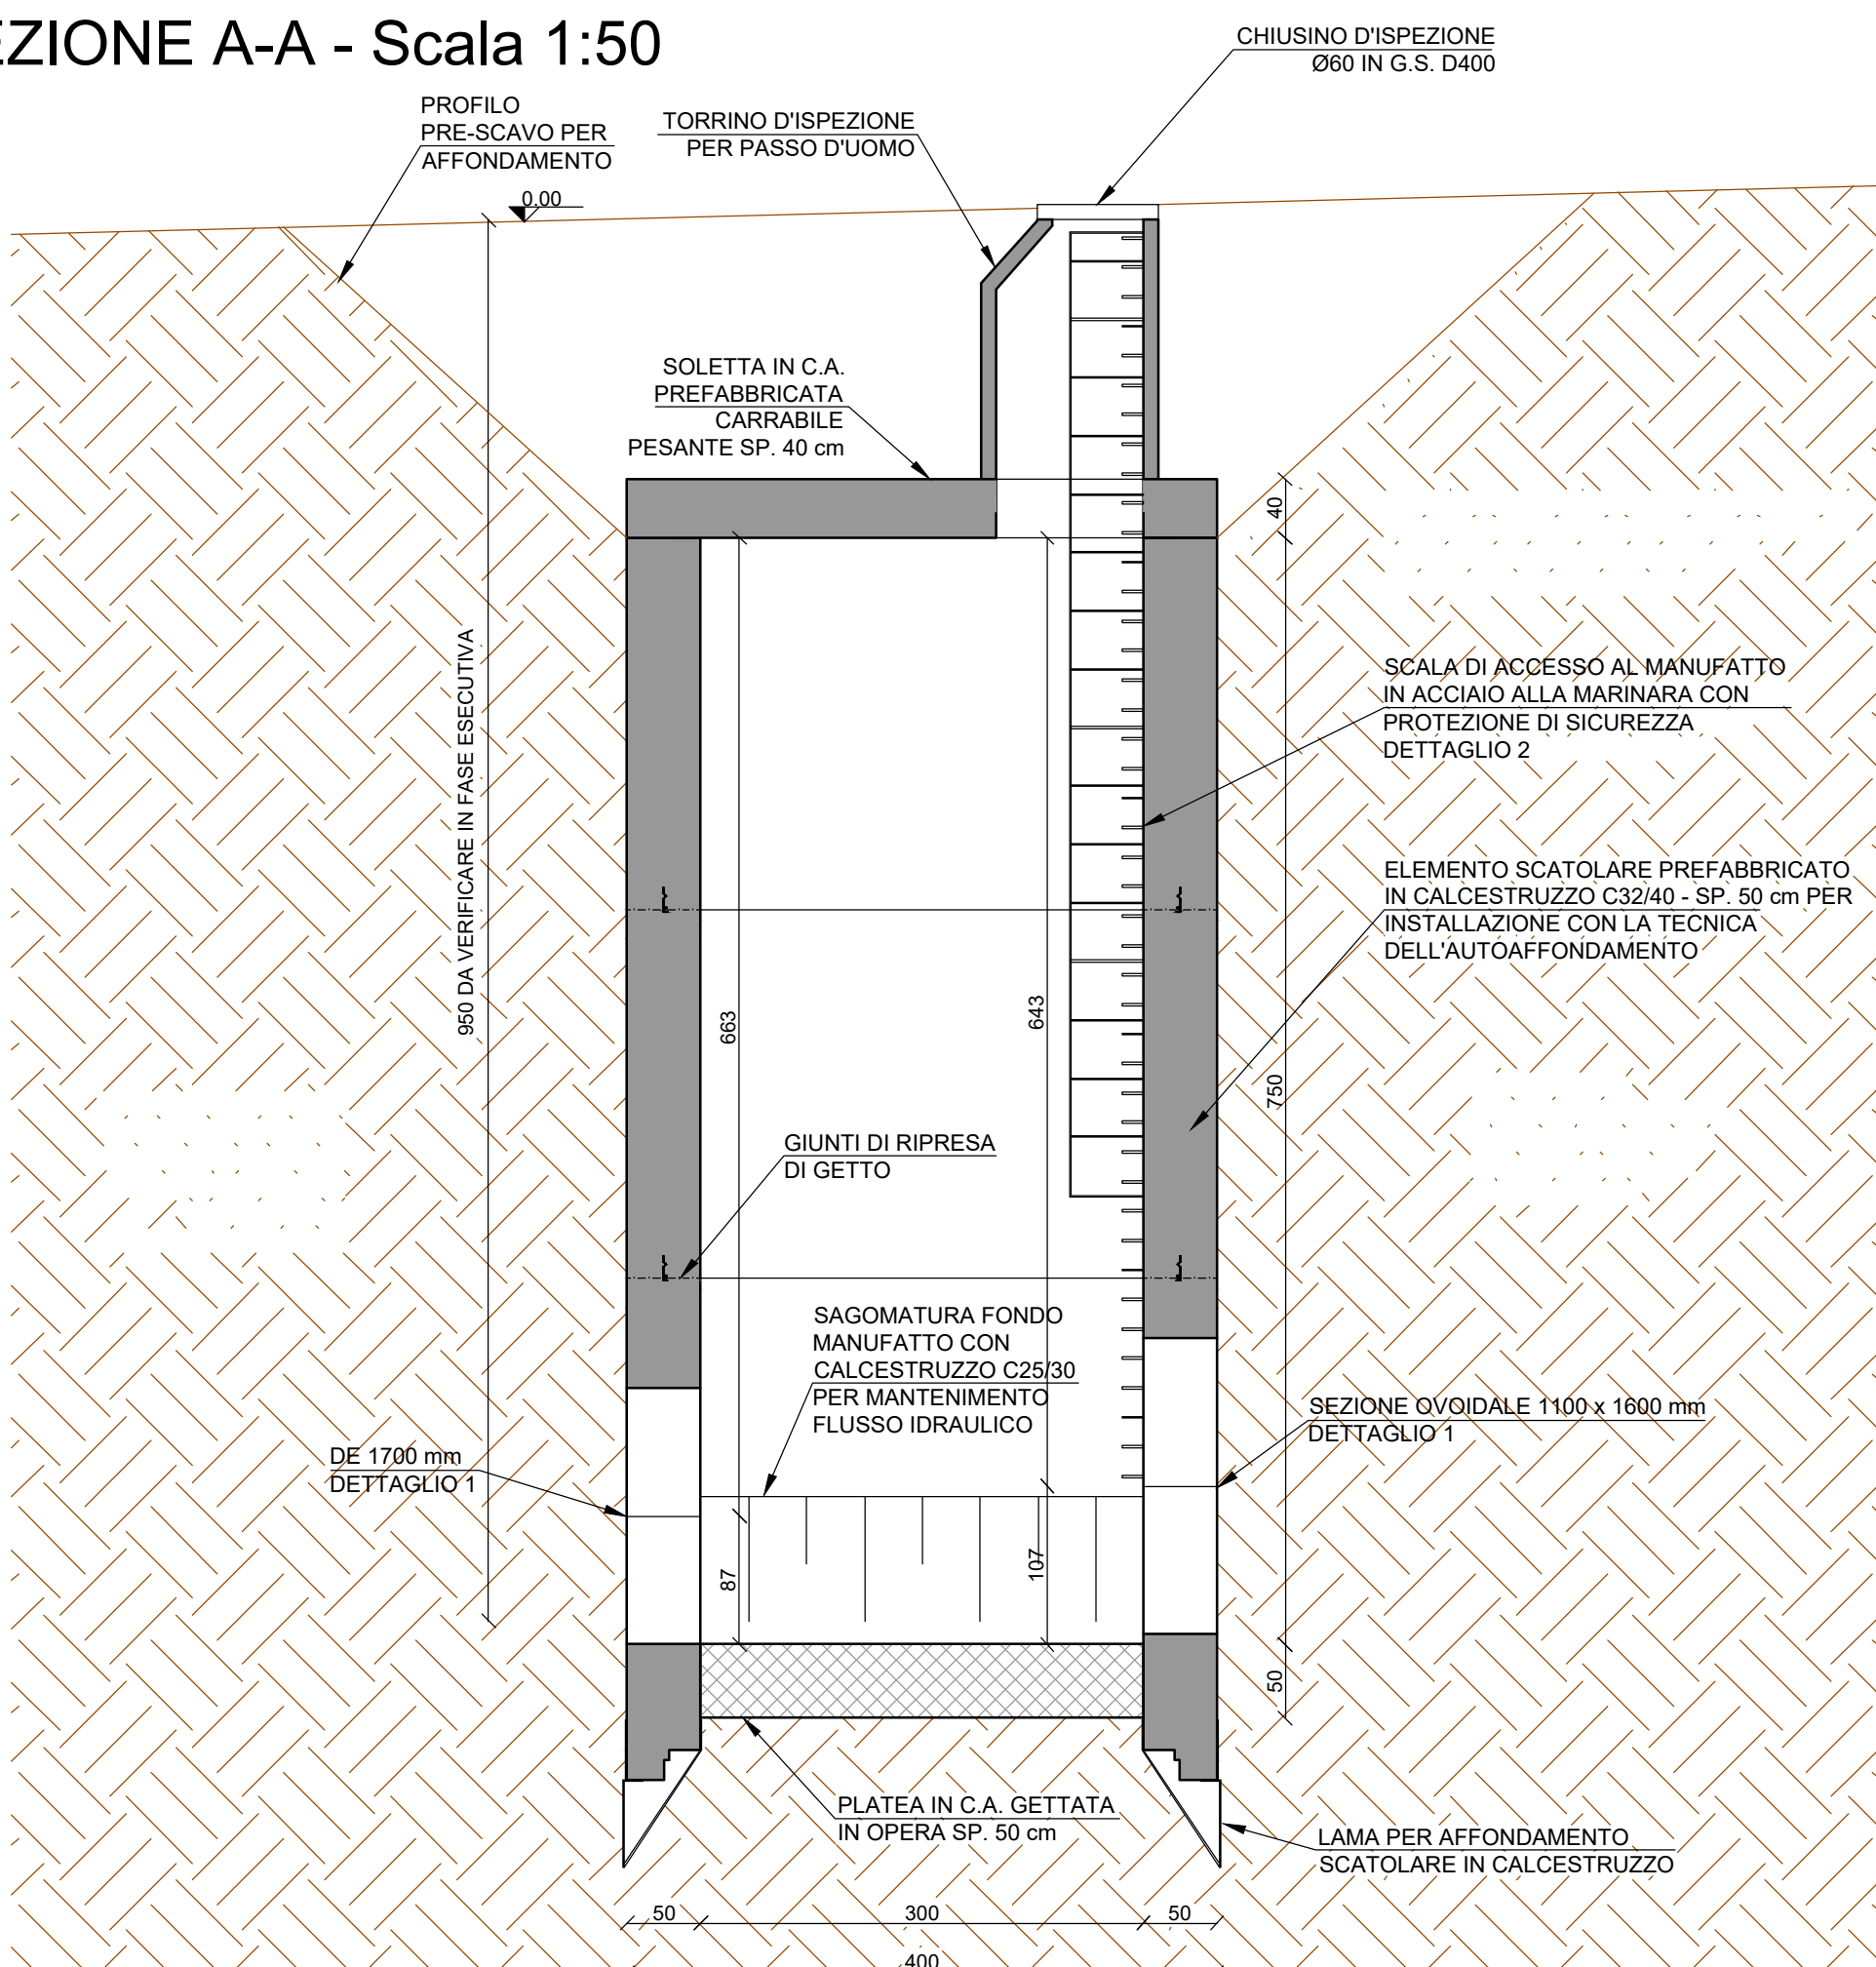

POZZO DI RICEZIONE
PIANTA - Scala 1:50

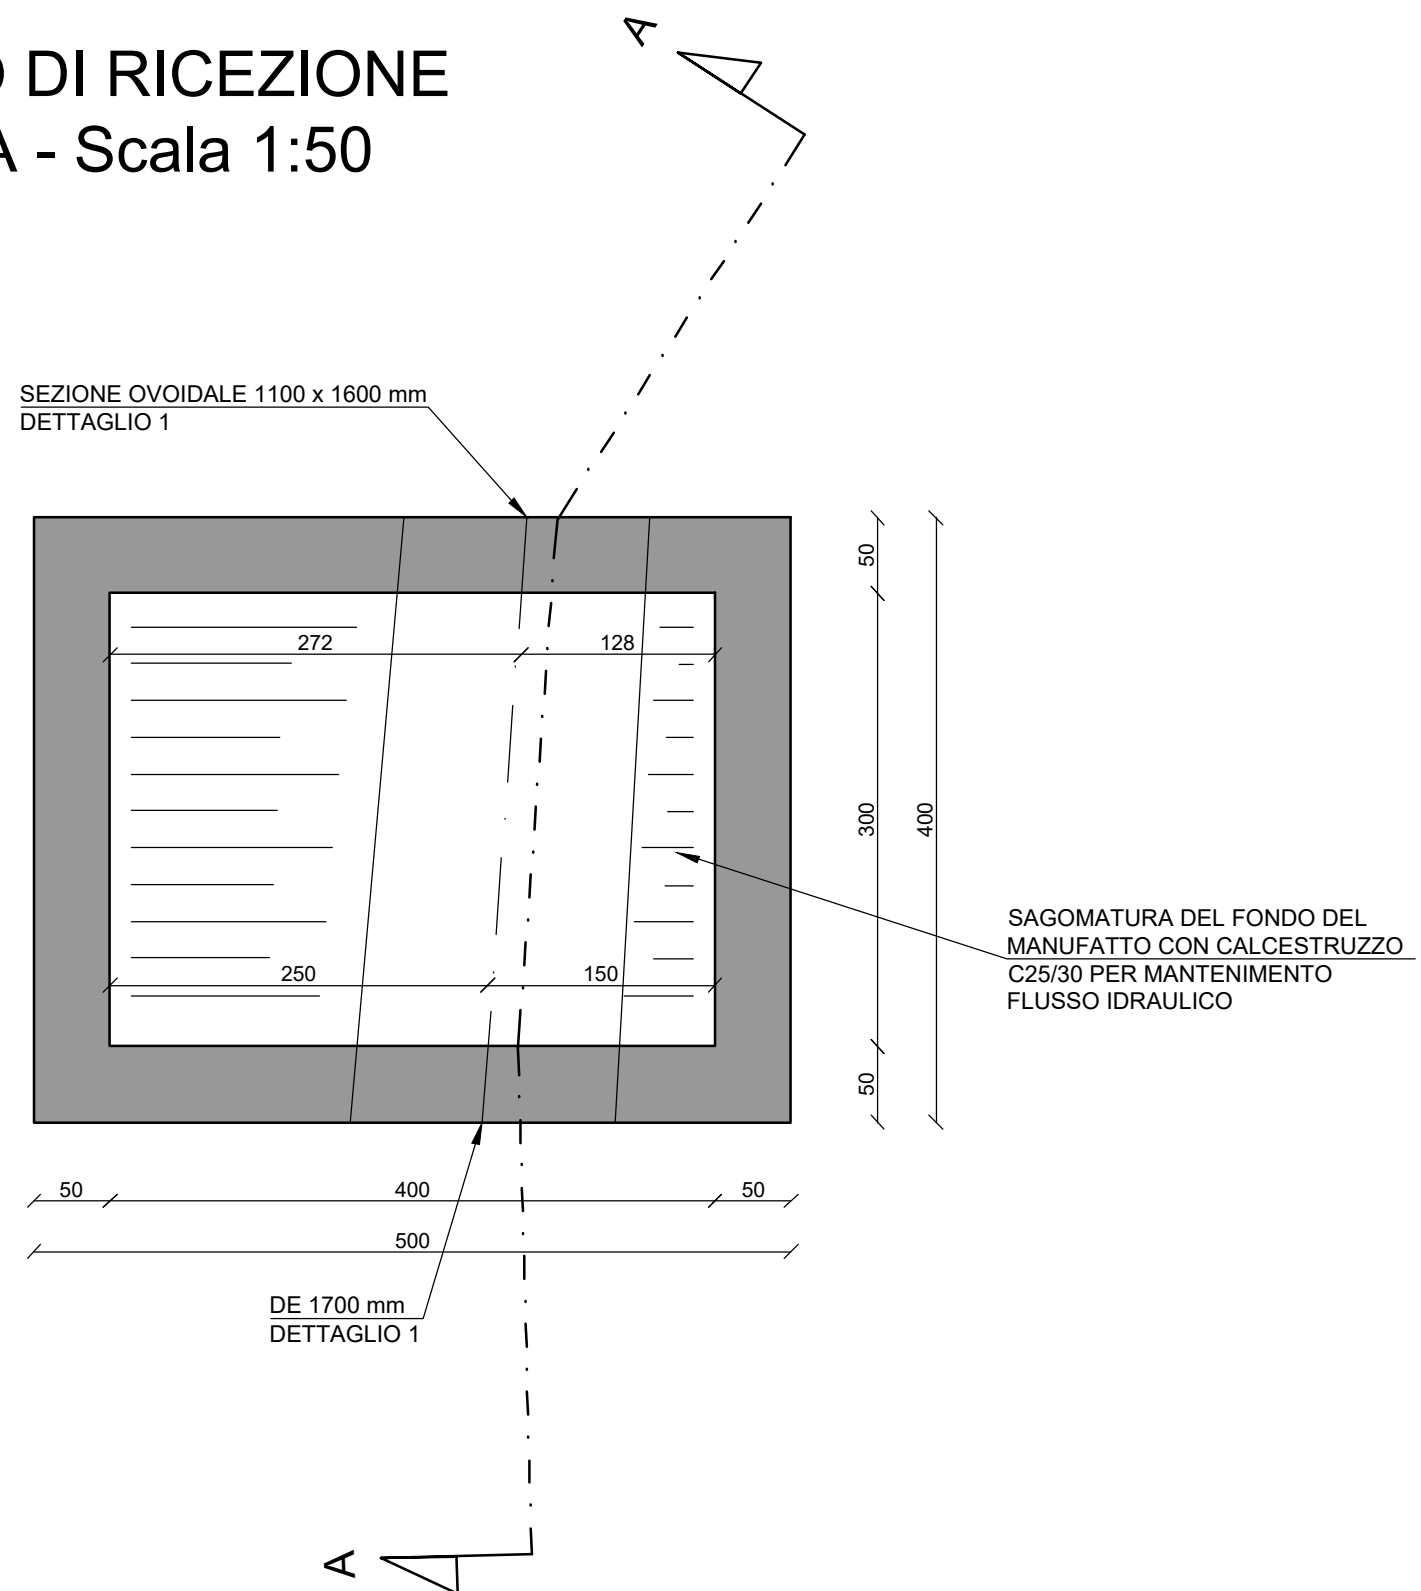

CALCESTRUZZO

TIPO DI STRUTTURE	CLASSE DI RESISTENZA	CLASSE DI CONSISTENZA	CLASSE D'ESPOSIZIONE
OPERE IDRAULICHE A CONTATTO DEI LIQUAMI	C 32/40	S4 (fracks/damp 18-21)	XC4+XA2
OPERE NON A CONTATTO DEI LIQUAMI STRUTTURE INTERRATE E DI FONDAZIONE	C 25/30	S4 (fracks/damp 18-21) S3 (fermibide/damp 10-15)	XC2
OPERE NON A CONTATTO DEI LIQUAMI STRUTTURE PROTETTE DA AGENTI ATMOSFERICI	C 25/30	S4 (fracks/damp 18-21) S3 (fermibide/damp 10-15)	XC1
Strati di pendenza e riarmamenti	C 20/25	S3 (fermibide/damp 10-15)	XC2
Magrone	C 20/25	S3 (fermibide/damp 10-15)	

PROGETTAZIONE
STUDIO D' INGEGNERIA ASSOCIATO
ISOLA-BOASSO & ASSOCIATI S.r.l.
Dott. Ing. Riccardo ISOLA
Dott. Ing. Paolo BOASSO
Dott. Ing. Fabrizio RABAGLIO
C.so M. Prestinari n° 86
VERCELLI



Via Triggiani, 9 - 28100 NOVARA (NO)
Tel. 0321/413111 - Fax. 0321/413196

PROGETTO DEFINITIVO

oggetto
**INTERVENTO DI RIPARAZIONE
COLLETTORE FOGNARIO
IN COMUNE DI OLEGGIO (NO)
PIAZZALE GUANDRA**

Data: GENNAIO 2021 Rif. archivio: SRL 030.20

Scala 1:50 Tav. n° ST.06.001

Rev. AGGIORNAMENTI DATA

Contenuto degli Elaborati
**CARPENTERIE DEI NUOVI
MANUFATTI**

Il Responsabile
Dott. Ing. Riccardo ISOLA

• Rilevato all'Amministrazione

Vs. Rif. arch.:

Riproduzione o consegna a terzi
solo dietro specifica autorizzazione

Ente destinatario:

-